

BULLETIN TECHNIK



MODELL/VARIANTE:
Discovery Series II
Defender MJ99

Bulletin-Nr.: 0018
CDS-Ref.: L8528bu
Ausgabe: 1
Datum: 2.06.99



TYPEN:
Alle Fahrzeuge mit Td5-Dieselmotor

PROBLEM:
SCHWARZER RAUCH AUS DEM AUSPUFF / LEISTUNGSVERLUST - EGR-FILTER (ABGASRÜCKFÜHRUNG) VERSTOPFT


Beanstandung der mangelhaften Leistung mitunter in Verbindung mit schwarzem Rauch aus dem Auspuff.

URSACHE:
EGR-Modulatorfilter verstopft.
Der Filter kann bei übermäßigem Staub- oder Schmutzaufkommen verstopfen.

- ARBEITSGANG:**
Gemäß der folgenden Methode prüfen, ob der Modulatorfilter verstopft ist:
- 1. Zur Bestätigung der beanstandeten Störung Probefahrt durchführen.**
 - 2. Fahrzeug anhalten und EGR-Leitung zwischen Filter und EGR-Modulator lösen (siehe Pfeil in der Abbildung unten).**
 - 3. Probefahrt fortsetzen und prüfen, ob die Störung vorübergehend beseitigt wurde.**
 - 4. Hat sich nichts geändert, weiter nach der Ursache suchen; wurde die Störung beseitigt, EGR-Modulatorfilter erneuern (siehe TEILEINFORMATION und Abbildung).**

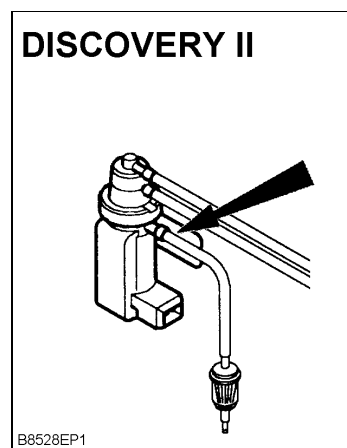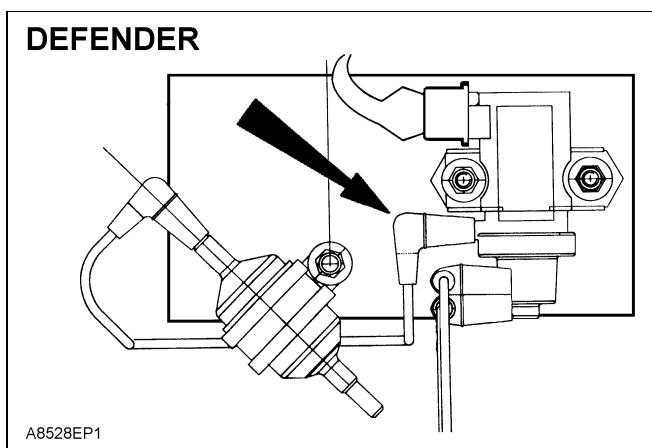

TEILEINFORMATION:
ESR4323 - Filter - EGR-Ventilmodulator

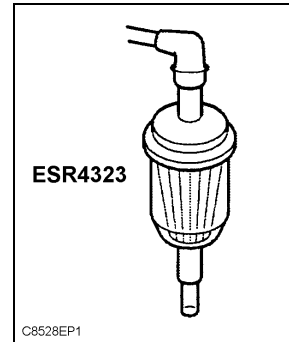

GARANTIEANSPRÜCHE:
Reklamationscode: 2M2S

SRO-Nummer: 17.45.89/27
Zeitvorgabe: 0,30 Std.